

دراسة لواقع معمل إسمنت برج إسلام وترميمه

الدكتور أحمد عبود*

□ الملخص □

يتضمن البحث دراسة لمعمل إسمنت يقع شمال اللاذقية (معمل إسمنت برج إسلام)، بني هذا المعمل عام 1960، تصدعت بعض منشاته وخرج من الاستثمار. وطرح موضوع استثمار المعمل على بساط البحث، إما بترميم ما تصدع من منشاته وإعادة استثمارها من جديد، أو الاستغناء عن تشغيلها واستثمارها.

وتم تكليفنا بإجراء الدراسة الازمة لتقدير الأضرار وتقديم الحلول المقترنات.

بعد الكشف على المعمل تبين وجود التأثيرات المخربة التالية:

- 1 - بني المعمل على شاطئ البحر، فائز الوسط البحري (الهواء الرطب) المشبع بالاملاح على تأكل المنشآت.
- 2 - تراكم الغبار على جميع الأسقف المستوية، ووصلت سمكها التوضّعات متراً واحداً تقريباً في بعض الأمكنة.
- 3 - تعرضت المنشآت القريبة من الفرن إلى تأثير الحرارة باستمرار.
- 4 - قلة جودة أعمال البيتون، وقلة سمك طبقات تخفيط التسلیح، وقلة اكتثار البيتون.
- 5 - استخدام المواد غير المناسبة لتنفيذ الأعمال.

تضافر عاملان أو أكثر من العوامل السابقة أدى إلى تصدعات متباعدة في العناصر فتفشلت طبقة التقطيعية البetonية تماماً في بعض الأسقف، وتأكل التسلیح، وتفشلت هذه الطبقات في الأعمدة أيضاً بدءاً من مستوى اتصال هذه الأعمدة مع سطح الأرض وظهرت تشققات طولية في مدخلة الفرن وفي صوامع الطين وظهرت تصدعات مختلفة في عناصر أخرى.

أعطيت المقترنات والحلول المناسبة لإعادة هذه العناصر إلى الاستثمار آخذين بالاعتبار طبيعة العنصر وتأثير العوامل المخربة والعمل على تلافي تأثيرات التخريب أو الحد منها قدر المستطاع.

* مدرس في قسم الهندسة الإنسانية - كلية الهندسة المدنية - جامعة تشرين - اللاذقية - سوريا.

A Biographic Study for Berj Eslam's Cement Factory and its Retreatment

Dr. Ahmad ABOUD*

□ ABSTRACT □

The study includes a research on a factory on the north of Lattakia, Berj Eslam's Cement Factory. This factory was built in 1960. Some of its sections were knocked down and got out of use. To get use of this factory it was agreed either rebuilding what had been smashed down and getting use of it again, or by ignoring everything about it.

We were asked to make the needed study to correct the mistakes committed and offer the solutions and suggestions: on examining the factory, it had been set clear that there exists certain destroying influences as follows:

- 1- *The factory was built at the sea shore, so the seaborne atmosphere (the wet salty air) helped a lot to make the building be corro.*
 - 2- *The dust is gathered on all flat ceilings and the thickness of rubbish, was about one meter in some places.*
 - 3- *Some structures near the oven were continuously affected by heat.*
 - 4- *The less fidelity of cement and the little thickness of the layers covering the iron and the little amount of cement.*
 - 5- *Using unfit materials*
- Excuted actions of the previous cooperated factors or more, caused different fissures in the materials so the covering layer of cement peeled to show out the iron in some ceilings as well in pillars from the foot.*

*Lecturer at Structural Department, Faculty of Civil Engineering, Tishreen University, Lattakia, Syria.

1- مقدمة:

- استخدام حصويات ذات قطرات غير متدرجة، مشوبة، أو تحوي نسبة عالية من المواد الناعمة.
- استخدام خلطات مائعة تعطي خرسانة ذات مسامات مفتوحة تساعد على نشاط الأوساط الكيميائية المخربة.
- عدم اتخاذ الإجراءات الازمة للتخلص من النواتج الصناعية. يضاف إلى ذلك أخطاء التصميم، والتنفيذ، والاستثمار [1].

تستخدم عند تنفيذ الخرسانة حصويات مقاومة لتأثير الأوساط المخربة فيظهر التآكل على الحجر الإسمنتى فقط حيث ينحل الحجر الإسمنتى حسب نوع الإسمنت- في أحماض ذات تركيز معينة، كحمض كلور الماء، وحمض الأزوت، وغيرها.

تحتوي مياه البحر الأبيض المتوسط 3.8-4.6% أملاحاً [3]. وبين الجدول رقم (1) الشوارد الموجبة والسلبية في مياه هذا البحر على بعد 1300m من شاطئ اللانقية، كما أنباقي الجاف هو 45g/l، $pH = 7.2$ ، وتتراوح درجات الحرارة على الشاطئ بين $15^{\circ}C$ و $30^{\circ}C$ على مدار العام.

يتضمن الاستثمار الأمثل للمنشآت وإطالة عمرها صيانتها وإصلاحها، ويطلب هذا معرفة شاملة لأسباب التخريب وطرق نفاذه.

تعرض جميع المنشآت للتخرير والتآكل والحت. ويمكن تقسيم التخرير إلى:

- فزيائي بتأثير الحرارة، تغيراتها، الرطوبة، الأمطار والرياح والغبار.
- كيميائي بتأثير الأملاح، الأحماض، القلويات، المواد العضوية، غازات الاحتراق وغيرها.
- حيوي بتأثير البكتيريا، الفطور، الأشنيات، الرخويات، والنباتات.

وأهم الأسباب جمعياً هو الماء.

تعرض المنشآت الخرسانية المسلحة للتخرير كغيرها من المنشآت، وأهم أسباب تأكلاها هي:

- استخدام إسمنت للحصول على مقاومة عالية، وتصلب سريع يغلب فيه ثلاثي سيليكات الكالسيوم C_3S الذي يعطي بالإماهة مركبات حساسة للتآكل، مثل $Ca(OH)_2$ و CaO و Al_2O_3 و $6H_2O$.
- نعومة إسمنت زائدة، ومعالجة ناقصة لاحقة للخرسانة (خرسانة مسامية، أو ذات شقوق دقيقة).

الجدول (1): الشوراد الموجبة والسلبية في مياه البحر الأبيض المتوسط

Anion & Cation	g/L	m mol/L	%
Cl ⁻	26.904	758.69	91.89
SO ₄ ²⁻	3.098	64.50	7.82
HCO ⁻	0.146	2.39	0.29
Na ⁺ + K ⁺	15.652	680.52	82.42
Ca ⁺⁺	0.511	25.50	3.09
Mg ⁺⁺	1.454	119.56	14.49

في الأوساط البحرية يفضل استخدام إسمنت غني بـ SiO₂ ويحتوي على القليل من ثلاثة الومينات الكالسيوم C₃A. كما أن اكتاز الخرسانة يلعب دوراً هاماً في ديمومتها [3, 4, 5, 6, 7].

2- واقع معمل إسمنت برج إسلام: يعكس واقع معمل إسمنت برج إسلام صورة واضحة للفعل التخريبي للوسط البحري. بني المعمل عام 1960 على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، على بعد 15Km شمال مدينة اللاذقية، ويبين الشكل رقم (1) منظراً عاماً للمعمل.

تم الإطلاع على واقع المعمل عام 1990، ومدى التصدع، وتآثير ذلك على استثمار المنشأة، وإمكانية إصلاحها في غياب المخططات الإنشائية للمعمل.

يتجلّى تأثير تخريب الموسط البحري على المنشآت حتى مسافة 5Km، وذلك من خلال:

- شوارد SO₄²⁻ التي تحول Ca(OH)₂ إلى CaSO₄، ثم إلى الجيس CaSO₄.2H₂O فتتولد اجهادات شد داخلية تؤدي إلى تسقق الخرسانة، وتفتح الطريقة أمام الأوساط المخرفة للنفاذ إلى عمق الخرسانة والتسلیح، وتعطي الغازات الكبريتية SO₃, H₂O, SO₄ بوجود الهواء الرطب أحماضاً تخرب بنية الخرسانة.

- تأكل كربوني نتيجة احلال CaCO₃ وإنتاج CO₂ وثاني كربونات الكالسيوم.

- تأكل (الحلال وترسيب) نتيجة إزاحة شوارد Ca⁺⁺ عند الصعود الشعري للمياه في الخرسانة [3].

- تراكم الغبار والأتربة بسماكة تزيد عن 30Cm شكل حمولات إضافية أدت إلى زيادة عرض التشققات، وسهلت نفاذ الأغبرة والغازات ضمن كثلة الخرسانة. تضافرت هذه الأسباب، وبما أسباب أخرى معها، لتوصيل الأسفف إلى حالة لا يمكن فيها استمرار استثمارها أو ترميمها، بينما كانت العناصر الأخرى المجاورة سليمة كالجوائز والأعمدة وغيرها. فاجريت الدراسات ليهدم السقف، وبناء سقف آخر، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان حسن تنفيذ الخرسانة.

2-2: سقف حراق الفرن:

أثرت عوامل التخريب المذكورة سابقاً على سقف حراق الفرن بالإضافة إلى عامل تخريبي آخر هو الحرارة الناتجة عن الاحتراق والتي تصل أحياناً إلى 60°C على سطح العناصر الخرسانية المجاورة.

بدت آثار التخريب عنيفة هنا حيث أدت إلى تعرية شبكة التسلیح وفصلها تماماً عن الخرسانة، وأتى الصدأ على 80% تقريباً من مقاطع القضبان الفولاذية، وبدت بلاطة السقف مدللة، تساقط مكوناتها من الرمل والحسى بغزاره. وكانت الجوائز التي تحمل بلاطة السقف سليمة عدا الجائز الطرفي، حيث تشققت طبقة تغطية التسلیح في موقع عدة. والسبب الرئيسي لهذا

1-2: سقف المخبر والمستودع والمكاتب:
 بنيت هذه الأسفف من الخرسانة المسلحة، وهي في حالة غير صالحة للاستثمار. فقد ظهرت شبكة التسلیح الأسفف معرّأة تماماً في مساحات متفرقة تصل نسبتها إلى 60% من المساحة الإجمالية، وظهرت طبقة تغطية التسلیح في مساحات أخرى منفصلة عن شبكة التسلیح، وتنتظر قطع كبيرة منها السقوط، وتشكل بسقوطها خطراً على الأرواح، وعلى الأجهزة وال الموجودات. كما أن الغبار وحبات الرمل تسقط باستمرار، وبذا التسلیح صداعاً في المناطق المكتوفة، وقد انقص التأكل حتى 60% من مساحة مقطعه في بعض المناطق، وبدت سماكة طبقة التغطية لا تزيد عن 10mm في مناطق متفرقة، الشكل رقم (2).

يمكن حصر بعض أسباب تصدع هذه العناصر بما يلي:

- استخدام مياه الآبار القرية من سطح البحر المشوبة بالأملاح والشوارد.
- استخدام حصويات كلاسية وإسمنت بورتلاندي عادي.
- سماكة طبقة التغطية لفولاذ التسلیح غير كافية.
- تنفيذ الخرسانة بشكل سيئ (نسبة الماء لإسمنت كبيرة، ورص غير كاف)، ومعالجة لاحقة ناقصة.
- تأثير الوسط البحري.

بالاحتفاظ بالرطوبة لفترة اطول. ويبيّن الشكل رقم (4) الغبار المتراكم على البلاطات الوسطية.

تم إصلاح هذه الأعمدة بالكشف عن المنطقة المتصدعة، وتعرية التسليح حتى ظهرت الأجزاء السليمية له، ولحمت بالقوس الكهربائية مع هيكل فولاذی جدید، ثم صبّ البيتون بشروط صارمة، وغلف بصفائح اسپسوس تقاوم الحرارة وتعزل الرطوبة وفق المخطط المبين بالشكل رقم (5).

يبيّن الشكل رقم (6) أعمدة الجسر المتحرك قبل الإصلاح وبعده.

4-2: المدخنة:
نفذت المدخنة من الخرسانة المسلحة بارتفاع 45m، مقطعها دائري قطره 3.6m و 1.5m عند القمة، وقد بدأ فيها تشققات طولية بدءاً من القاعدة ومتوجهة نحو الأعلى، شكل رقم (7).

نشأت هذه التشققات بسبب اجهادات الشد الحلقي المتولدة في مقطع المدخنة الناتجة عن القوى الشاقولية (الوزن الذاتي)، وتشكل هذه التشققات طریقاً مفتوحاً للرطوبة المحملة بالشوارد لكي تصل إلى قضبان التسليح العرضية وتؤدي إلى تأكلها وضعف مقاومتها، وب يؤدي هذا إلى زيادة عرض التشققات.

تم اقتراح تنفيذ اطواق فولاذية مسبقة الاجهاد لمقاومة الشد المحيطي،

التصدع هو التغيرات الكبيرة في الحرارة والرطوبة عند الطرف المفتوح للسقف.

تم الإصلاح بهدم السقف مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل السلامة البشرية وسلامة المنشآت تحت السقف، وأعيد بناء السقف بالخرسانة المسلحة الجيدة، ولاحظت فتحات تهوية سفلية وعلوية تمنع انحباس الأبخرة والحرارة داخل المبني، ويبيّن الشكل رقم (3) مقطعاً في المبني قبل الإصلاح وبعده.

2-3: أعمدة الفرن، والجسر المتحرك:

نفذت أعمدة حراق الفرن من الخرسانة المسلحة، وهي سليمية إنشائياً عدا أربعة منها تصدعت على ارتفاع مترين بدءاً من سطح الأرض الطبيعية وحتى عمق 30Cm تحت مستوى الأرض وبلغ تخريب الخرسانة مسافة 10Cm تقريباً في عمق مقطع العمود، وتكللت قضبان التسليح تماماً. والعمل الرئيسي لهذا التصدع هو ترطيب أسفل الأعمدة نتيجة الصعود الشعري للماء المحمل بالشوارد.

تأثرت أعمدة الجسر المتحرك الطرفية بصورة أقل من أعمدة حراق الفرن، وظهر التخريب في الأماكن التي يمكن فيها للماء المحمل بالشوارد من الصعود الشعري في كتلة الخرسانة، حيث تراكم الغبار بسمكـة متر واحد تقريباً على البلاطات الوسطية الرابطة للأعمدة وساهم


4- التوصيات والمقترنات:

- استخدام مواد بناء مناسبة مقاومة للوسط المرئي.
- استخدام إسمنت غني بـ SiO_2 وفقير بـ C_3A في المنشآت الخاضعة لتأثير الأوساط البحرية.
- استخدام حصويات سليبية للخرسانة المنفذة في الوسط البحري.
- تنفيذ الخرسانة المسلحة بشكل صحيح، والاهتمام بأبعاد العناصر وخاصة سمكافة طبقة التغطية لفولاذ التسلیح.
- عزل عناصر الخرسانة المسلحة عن الماء والأبخرة المحملة بالشوارد.
- إجراء الصيانة الدورية لعناصر المنشآت الخرسانية المسلحة، والتخلص من النواتج الصناعية.


ومعالجة هذه الأطواق لحمايتها من الصدأ، وفق المخطط المبين بالشكل رقم (7)، وما تزال هذه المقترنات قيد التنفيذ.

3- النتائج:


- تنتشر ظواهر تأكل المنشآت الخرسانية المسلحة وتخربيها بفعل تأثير الأوساط الطبيعية والصناعية في الأماكن التي تتواجد فيها هذه الأوساط.
- تباين عناصر المنشآت الخرسانية المسلحة في درجة تأثيرها بالأوساط المخربة، فالأسقف قبل غيرها بالتخريب.
- إهمال الصيانة الدورية لمنشآت الخرسانة المسلحة، وعدم التخلص من النفايات الصناعية يساهم في زيادة فعالية الأوساط المخربة.

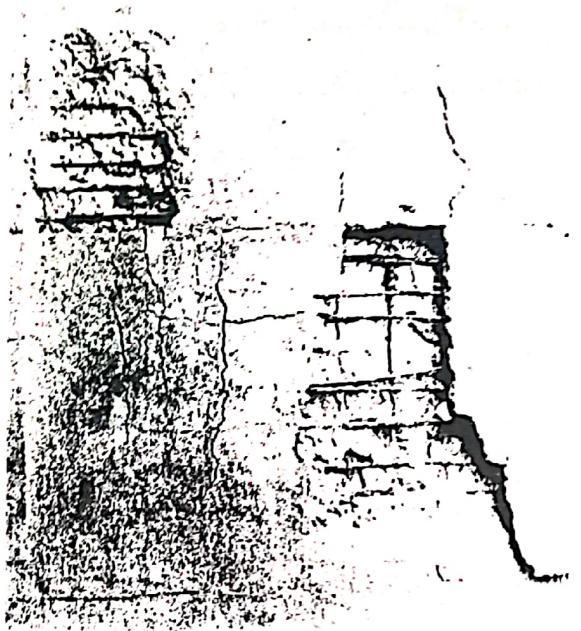


الشكل (2)

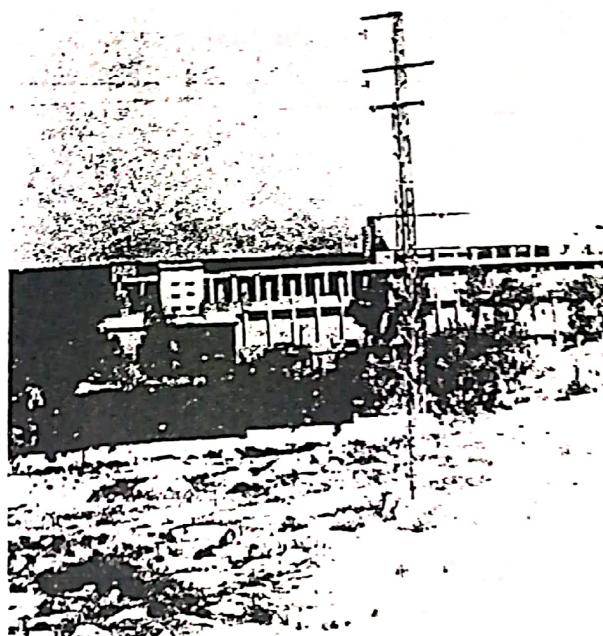

الشكل (1): منظر عام للمعمل

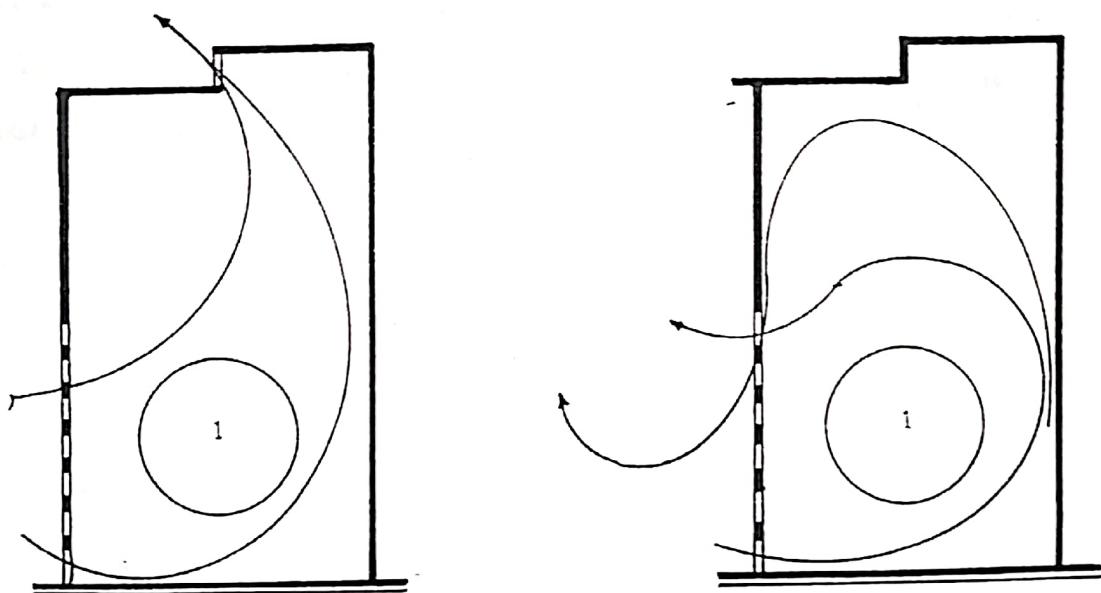

الشكل (3): مقطع في مبني حرق الفرن قبل الإصلاح وبعده.
-1- للحرق

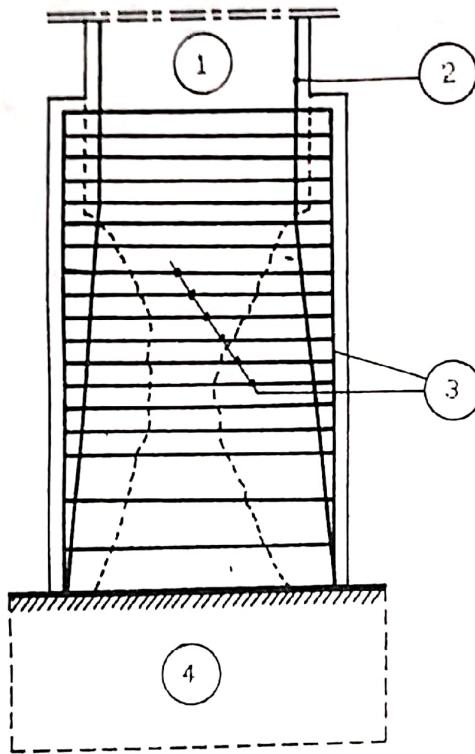


الشكل (5): صيانة أعمدة حراق الفرن العائمة


- 1- العمود السليم.
- 2- التسلیح القديم.
- 3- التسلیح الجديد.
- 4- القاعدة الأصلية للعمود.



الشكل (4): أعمدة مبني حرق الفرن العائمة

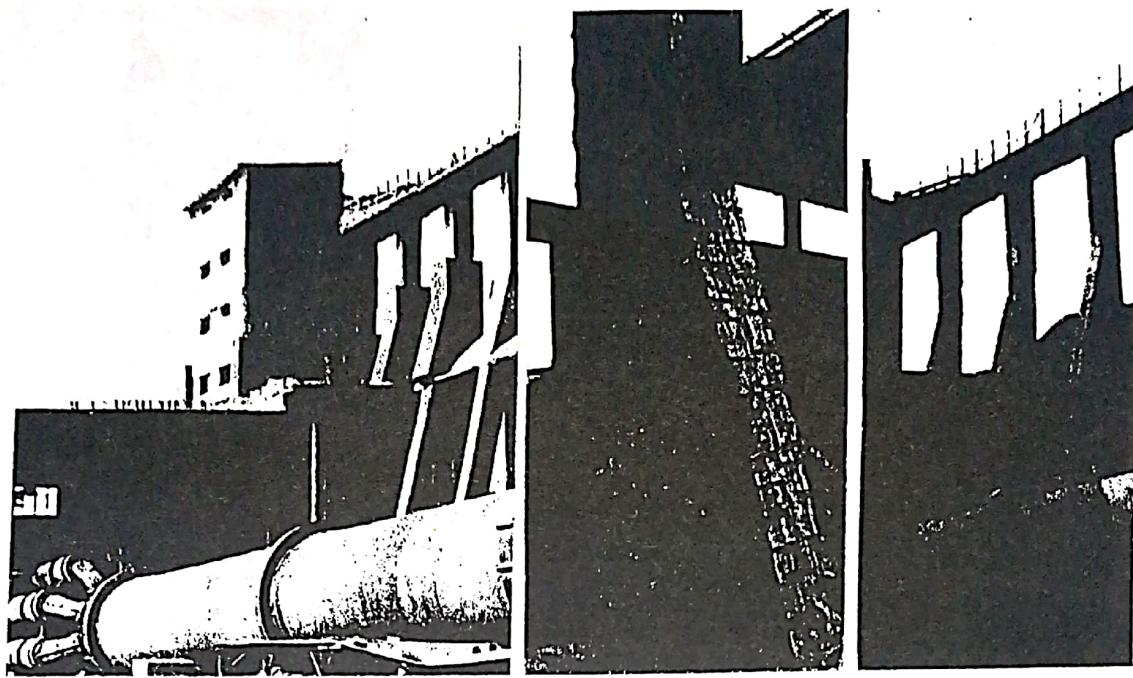

الشكل (6): الجسر المتحرك قبل الإصلاح وبعده

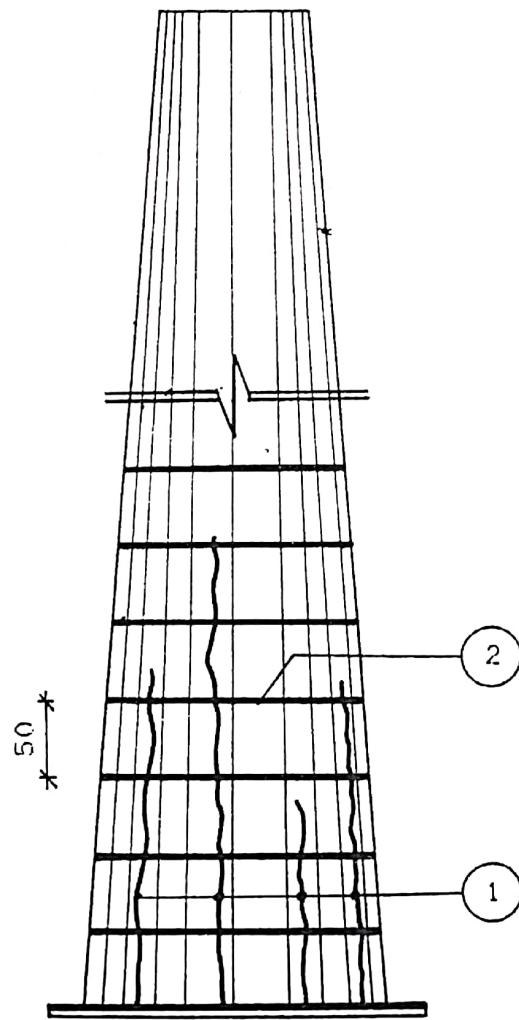

الشكل (7): صيانة المدخنة

1- التشققات.

2- الأطواق الفولاذية.

REFERENCES

المراجع

- [1]- Nedecu, Caroziunea Si Combatarea ei Edituria Tehnica Bucuresti (1982).
-[2] دراسة تحليل مياه الlanقية - شركة توسيع مرفأ lanقية (1975).
- [3]- Teoreantt, V. Moldovan, L. Nicolescu, Durabilitatea Betonului, Editura Tehnica, Bucurest (1982).
- [4]- Necolae Nedlcu, Protectu Anticorosive In Constructiile Industriale Si Civile, Editura Tehnica, Bucuresti (1986).
- [5]- Indicativ. C-170-79.
- [6]- Normatiu, C-140-79.
- [7]- د. إبراهيم علي درويش، د. عبد الوهاب عوض، الخلطات الخرسانية - بيروت - لبنان (1986).